

## QUALITÄTSWARNUNG HO.01.06.0048

**Datum:** 26.03.2026

**Titel:** 200LX Zweite Stufe, Freiwilliger Rückruf (Verbraucher)

### Betroffener Zeitraum

Einheiten, die zwischen dem 2. Mai 2017 und dem 15. Mai 2025 gekauft wurden, können betroffen sein.

### Betroffene Seriennummernbereiche

- **LX001704 – LX009896**
- **C037523 – C072009**
- **S073202 – S078375**
- **HA000001 – HA014873**

### Betroffene Artikelnummern

Artikelnummer	Beschreibung
<b>240.2010.07.M</b>	200LX + DCX YOKE
<b>240.2011.07.M</b>	200LX + DCX DIN
<b>240.2000.LX</b>	200LX 2ND STAGE BLK (Zweite Stufe Schwarz)

---

### Beschreibung des Problems

Huish Outdoors hat Berichte erhalten, wonach sich interne Komponenten bei bestimmten Hollis 200LX Atemreglern der zweiten Stufe vor oder nach einem Tauchgang gelöst haben oder gebrochen sind.

Unsere Untersuchung deutet darauf hin, dass einige Geräte eine verringerte Schlagfestigkeit aufweisen können, insbesondere wenn die zweite Stufe fallen gelassen wird oder auf den einstellbaren Einatemregler prallt. In diesen Fällen könnte eine Beschädigung der Einlassrohrbaugruppe die zweite Stufe funktionsunfähig machen.

**Wichtiger Hinweis:** Obwohl bisher keine Vorfälle während eines aktiven Tauchgangs gemeldet wurden, könnte dieser Zustand bei Verwendung eine **Ertrinkungsgefahr** darstellen.

### Vorsichtsmaßnahmen

- Stellen Sie die Verwendung des 200LX **sofort ein**, falls Ihr Gerät betroffen ist.

- Trennen Sie die zweite(n) Stufe(n) vom Niederdruckschlauch und bringen Sie diese zu Ihrer örtlichen Servicestelle zurück.
  - Hollis produziert derzeit ein langlebigeres Einlassventil aus Edelstahl, das als Nachrüstkomponente dient.
  - Wir erwarten, dass diese Teile innerhalb von **4–6 Wochen** nach dieser Mitteilung im globalen Servicenetz verfügbar sein werden.
- 

### **Inhalt des Nachrüstsatzes (LX Inlet Retrofit Kit – PN 01.000313)**

Das neue Einlassrohr aus Edelstahl ersetzt die ursprüngliche Messingversion. Der Satz enthält:

- **5465** – Ventilsitz (Poppet Seat) x 1
- **2.010** – O-Ring x 1
- **5474** – O-Ring x 2
- **9805** – Einlasskammer aus Edelstahl x 1
- **2.016** – O-Ring x 1

Es wird dringend empfohlen, alle alten Einlassrohre aus den betroffenen Bereichen zu vernichten.

---

### **Identifizierung der 200LX Zweiten Stufe**

- **Gehäuse:** Auf der Oberseite des Gehäuses befindet sich ein Etikett mit der Modellbezeichnung: "**200LX Hollis**".
  - **Seriennummer:** Prüfen Sie unbedingt die Seriennummer unter dem Mundstück.
  - **Hinweis:** Die ersten Stufen, die über den Schlauch verbunden sind, sind **nicht** betroffen.
- 

### **Abhilfe (Remedy)**

Wenn Sie einen betroffenen Atemregler besitzen, wird dieser **kostenlos** repariert. Bitte wenden Sie sich an Ihren autorisierten Hollis-Fachhändler oder die Verkaufsstelle.

- **Händlersuche:** <https://www.amilco.nl/pages/dealerlocator>
- **E-Mail:** [contact@amilco.nl](mailto:contact@amilco.nl)
- **Telefon:** +31 166 60 10 65 (für Gespräche mit einem Servicemitarbeiter)